


Montageanleitung - Erstanschluss
Schutzkontaktsteckdose S-NOVA
schraublose Anschlussstechnik

Mounting instructions - initial connection
safety socket S-NOVA
screwless connection technology

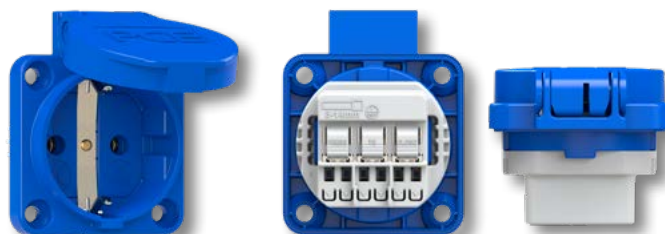

Erstanschluss:

- 1** Leiter (1mm² - 2x2,5mm²)* abisolieren (8-14mm)
- 2** Leiter bis zum Anschlag einführen (einzeln oder paarweise zum Durchschleifen)
- 3** Klemme durch festen Fingerdruck auslösen **>click<**
- 4** Leiter auf festen Sitz prüfen
- 5** Vorgang für alle Leiter wiederholen

* bei 1mm² sind Aderendhülsen zu verwenden




Initial connection:

- 1** Strip (8-14mm) conductor (1mm² - 2x2,5mm²)*
- 2** Insert conductor as far as it will go (individually or in pairs for loop through)
- 3** Release clamp by firm finger pressure **>click<**
- 4** Check conductor for tight fit
- 5** Repeat procedure for all conductors

* for 1mm² end sleeves must be used

**Montageanleitung - Wiederanschluss
Schutzkontaktsteckdose S-NOVA
schraublose Anschlussstechnik**

**Mounting instructions - reconnection
safety socket S-NOVA
screwless connection technology**

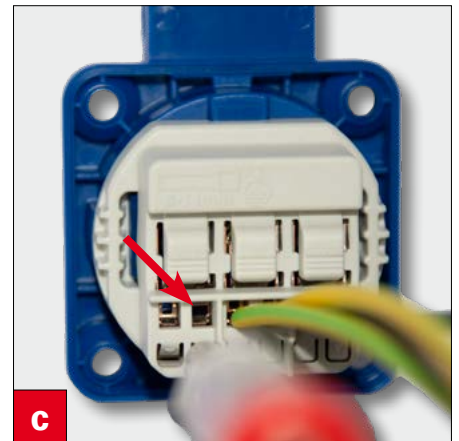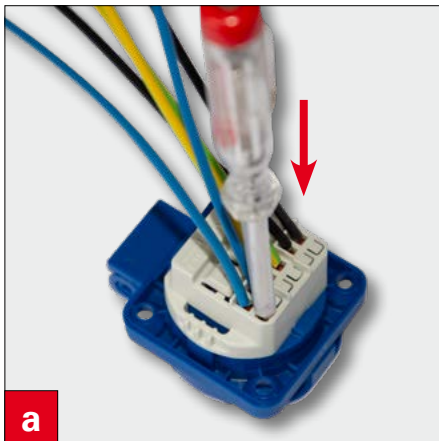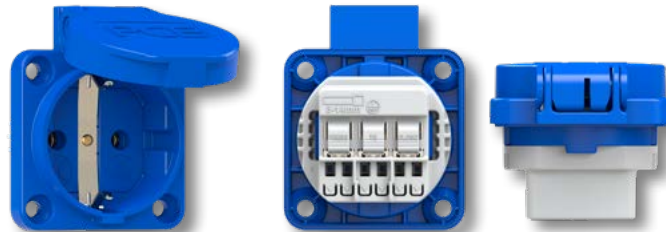

Wiederanschluss:

- a** Schlitzschraubendreher (ca. 3,5 mm Breite) unterhalb des Leiters einführen und durch leichte Kippbewegung die Klemme pro Leiter öffnen.
- b** Schraubendreher stecken lassen - einzelne Klemme bleibt geöffnet. Leiter kann entfernt werden, und neuer Leiter kann eingeführt werden. (eventuell leichte Kippbewegung des Schraubendrehers notwendig)
Zum Schließen der Klemme den Schraubendreher wieder entfernen.
- c** Ansicht geöffnete Klemme (Schraubendreher eingesteckt)
- d** Leiter nach Wiederanschluss auf festen Sitz prüfen.

Reconnection:

- a** Insert flat-blade screwdriver (approx. 3,5 mm wide) next to conductor and open clamp per conductor by slight tilting movement.
- b** Leave screwdriver inserted - individual terminal remains open. Conductor can be removed and new conductor can be inserted.
To close the clamp, remove the screwdriver again.
- c** View of open terminal (screwdriver inserted)
- d** Check conductor after reconnection for tight fit.