

# FFP LC & SC in 250/900 $\mu\text{m}$

Montageanleitung / Mounting Instructions




Gefahr von Augenschäden.  
Wir empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen.  
*Risk of eye damage.  
We recommend wearing safety goggles.*




Gefahr von Augenschäden.  
Schauen Sie nicht direkt in einen Laser, Faserende, Stecker oder Kupplung.  
*Risk of eye damage.  
Do not look directly into a laser, fiber end, connector or adaptor.*


## Komponenten / Components




Stecker / Connector SC





Stecker / Connector LC

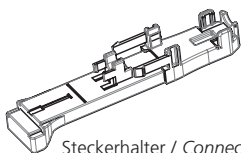


Steckerhalter / Connector holder

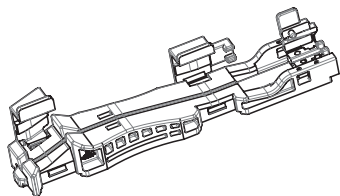

Faserhalter für / Fiber holder for 900  $\mu\text{m}$

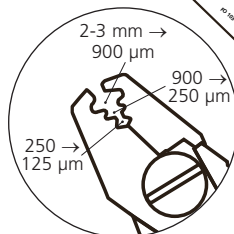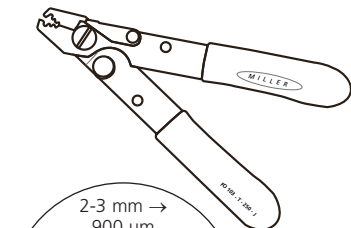

Absetzlinge / Stripping tool

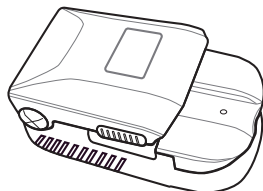


Faser Cleaver / Fiber Cleaver

1 Abisolierlänge / Stripping length Für 250  $\mu\text{m}$  Ader schwarzen Schlauch überziehen  
For 250  $\mu\text{m}$  fiber install black tube onto fiber




Faser in die Knickschutztülle einführen und mittels Absetzlinge auf 125  $\mu\text{m}$  abmanteln  
Insert the fiber into the cable boot and strip the cable jacket to 125  $\mu\text{m}$  using the stripper




Faser mittels Reinigungsstift und Tuch reinigen  
clean the fiber with cleaning pen and wipe

2 Faser in den Faserhalter einsetzen und Klammern (1, 2 und 3) schließen  
Insert the fiber into the fiber holder and close the covers (1, 2 and 3)

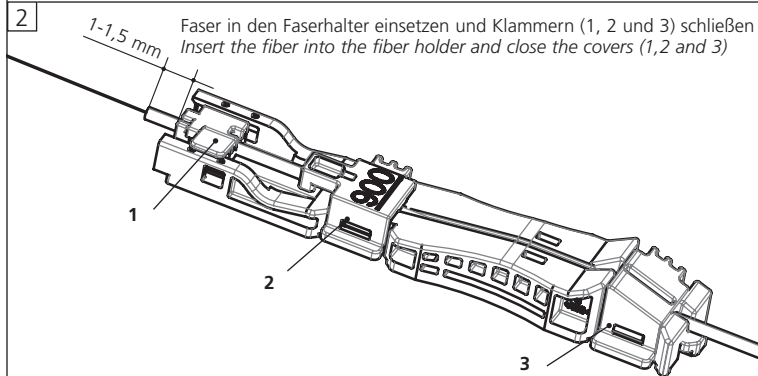

3 Faserhalter in Cleaver einsetzen und blanke Faser auf 9 - 11 mm kürzen / Set the fiber holder onto the cleaver and shorten the bare fiber to 9 - 11 mm

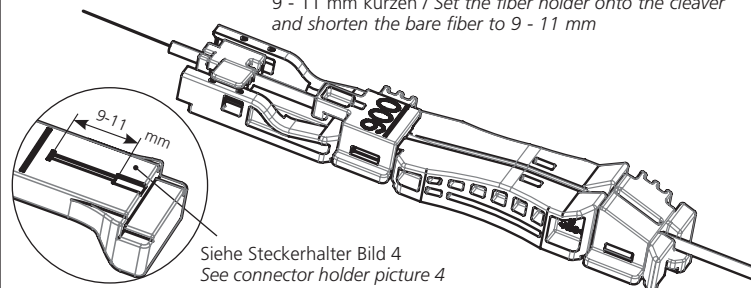

Siehe Steckerhalter Bild 4  
See connector holder picture 4

4 Stecker mit montiertem Keil in den Steckerhalter einclipen  
 Insert the connector with wedge into the connector holder

5 Faserhalter in die Führungsschiene des Steckerhalters einsetzen und bis zum Anschlag verschieben / Set the fiber holder to the guide rail of the connector holder and slide until it stops

6 Klammer 2 öffnen und Faserhalter verschieben bis Clickgeräusch ertönt  
 Open the cover and insert the fiber holder until clicking sound is heard

7a Hebel öffnen  
 Unlock the lever

7b Drücken und Keil entfernen  
 Push and remove the wedge

8 Klammern 1 und 3 öffnen und Stecker aus Steckerhalter entfernen

9 Knickschutztüle überziehen  
 Slide the cable boot

10 Überprüfung der Verbindung mittels / Checking of connection with visual fault locator

✓ Erfolgreiche Verbindung / Good connection

✗ Schlechte Verbindung / Bad connection